




DWS771
DWS777

503911-92RUS / UA


Переклад з оригінальною інструкції

www.DEWALT.com


малюнок А

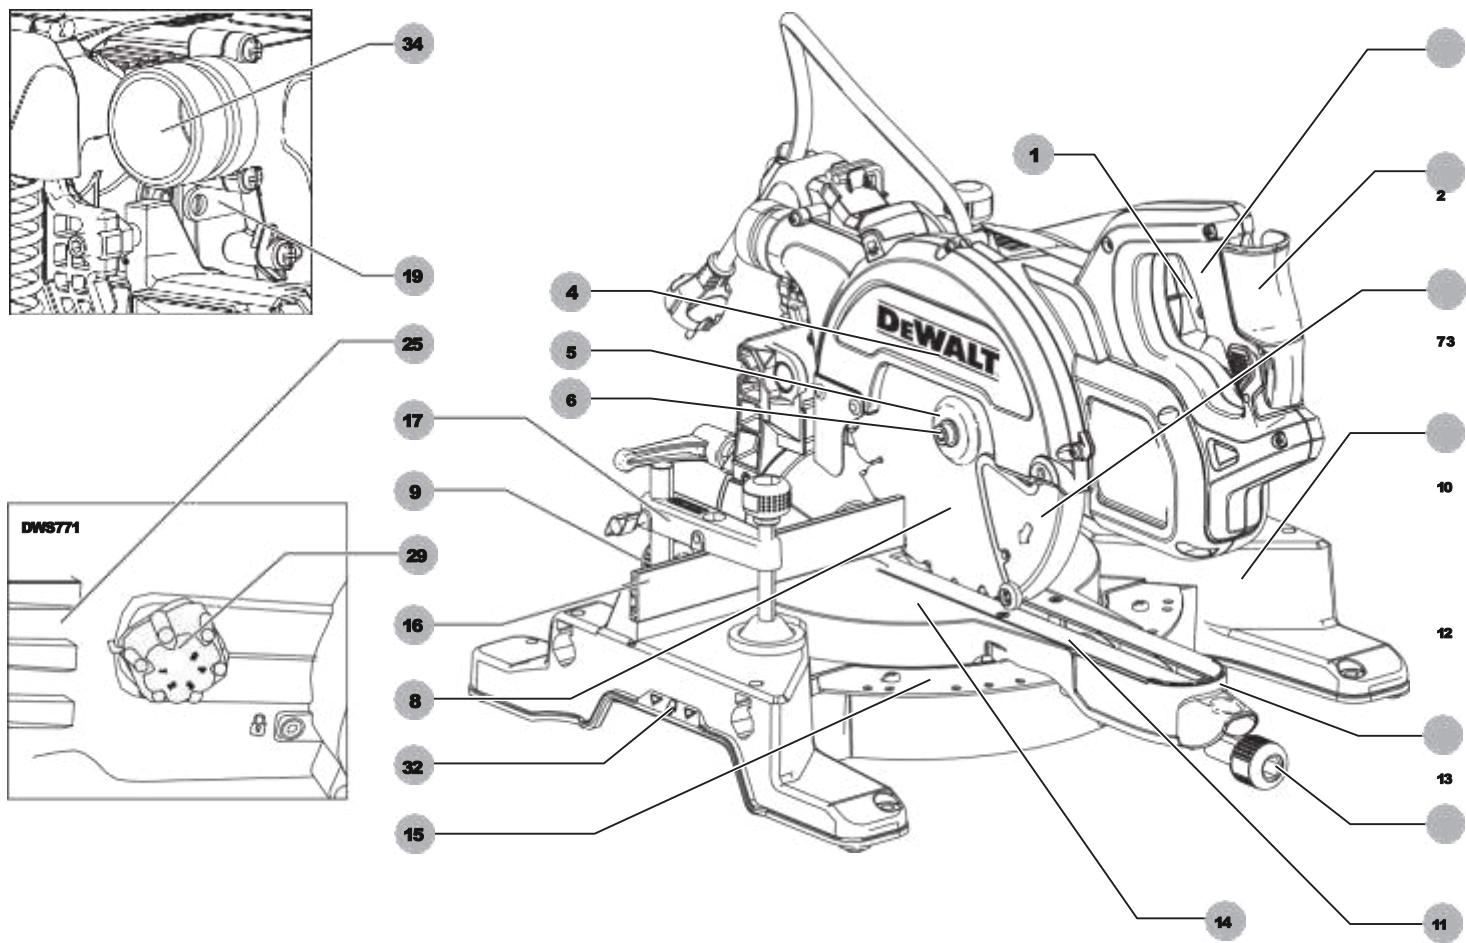


малюнок В

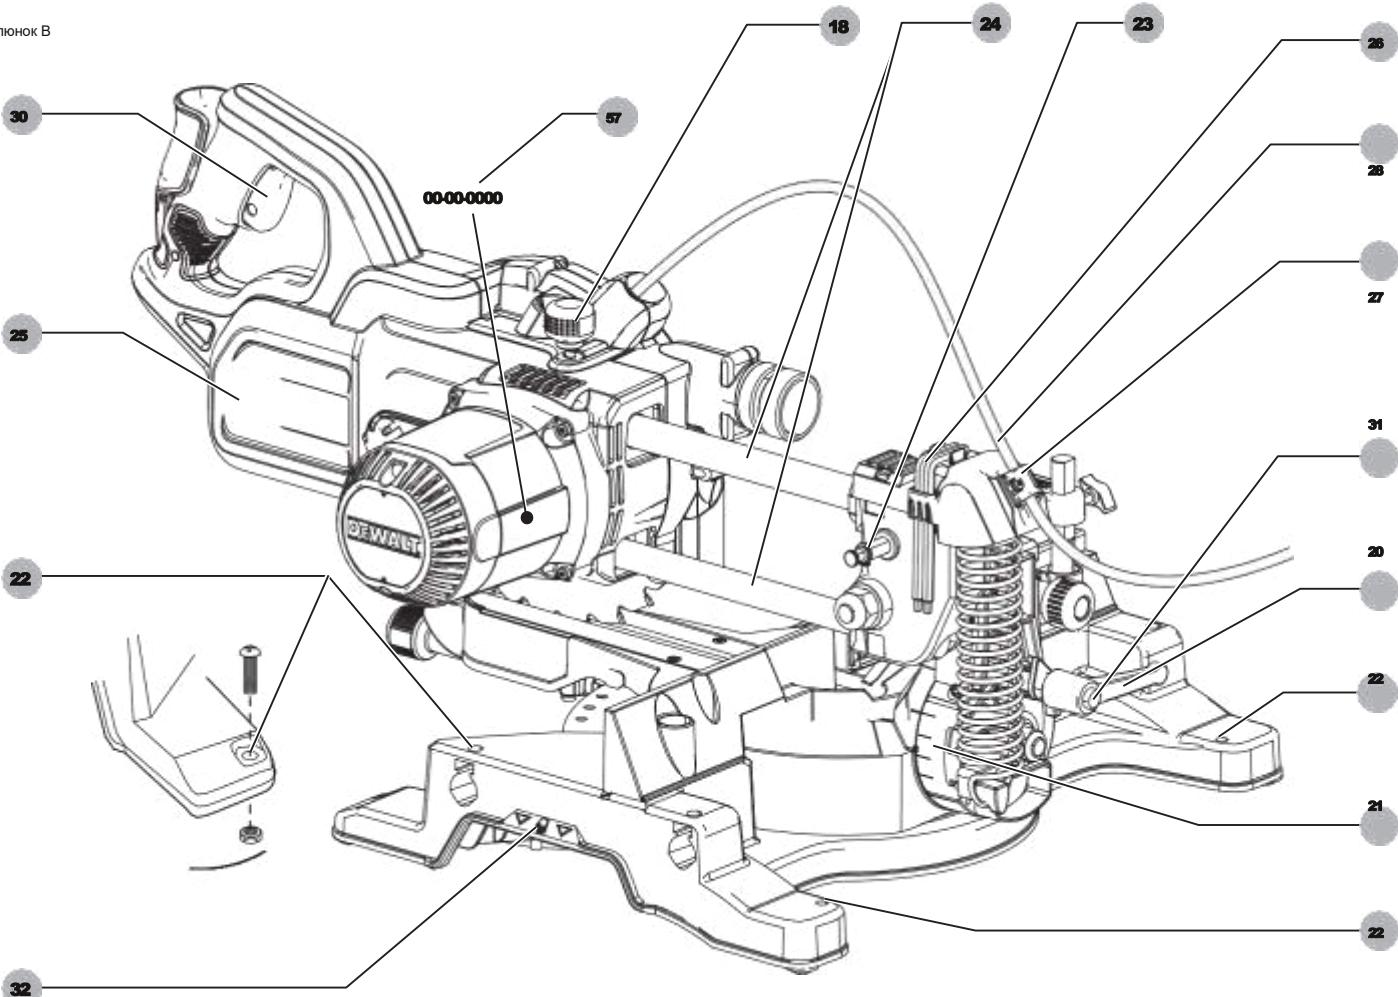


малюнок С

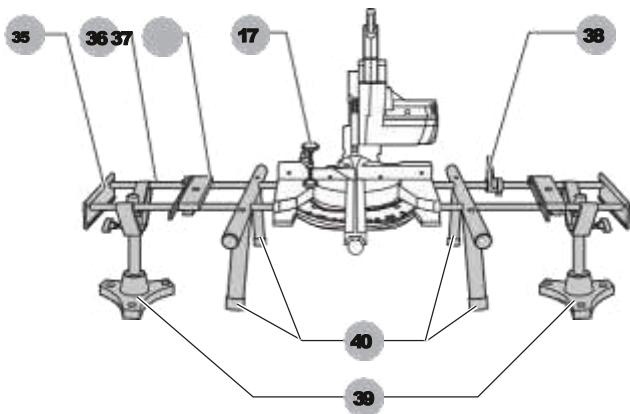


малюнок D

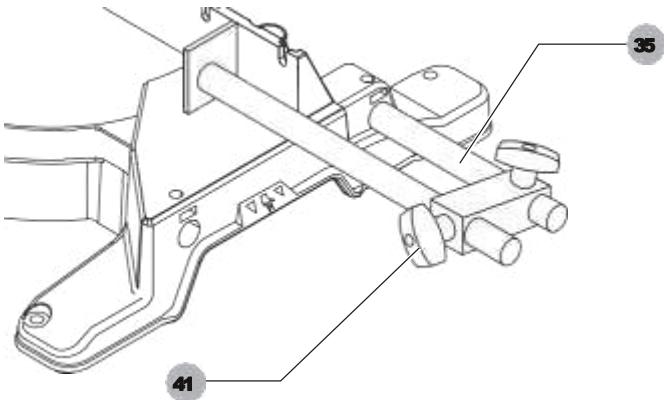


малюнок Е

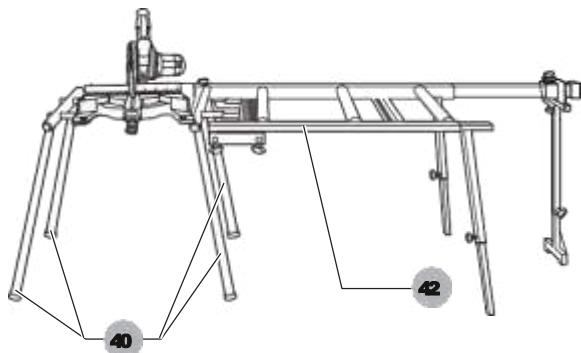


малюнок F

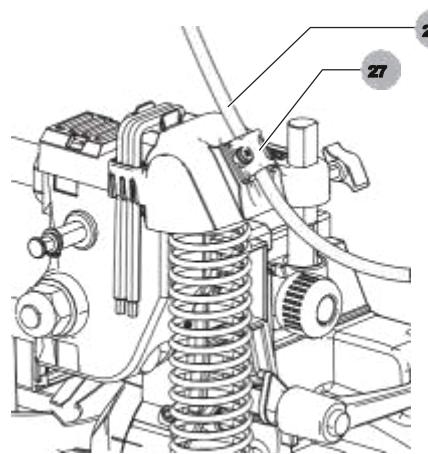


малюнок G

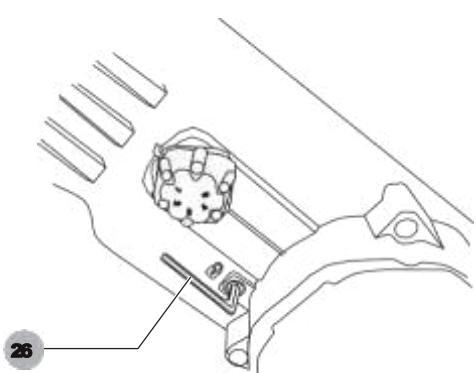


малюнок H

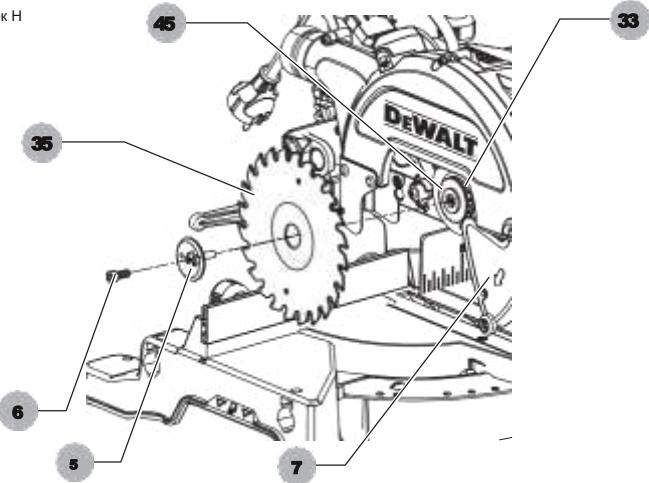


малюнок I

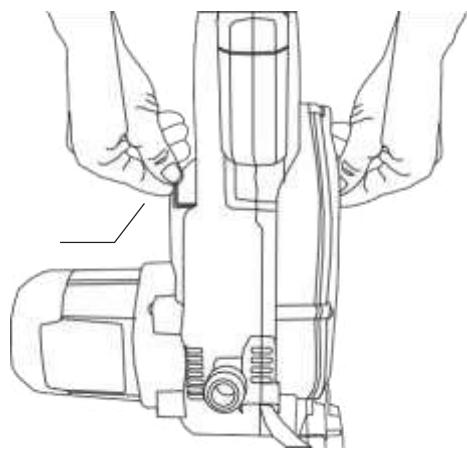


малюнок J

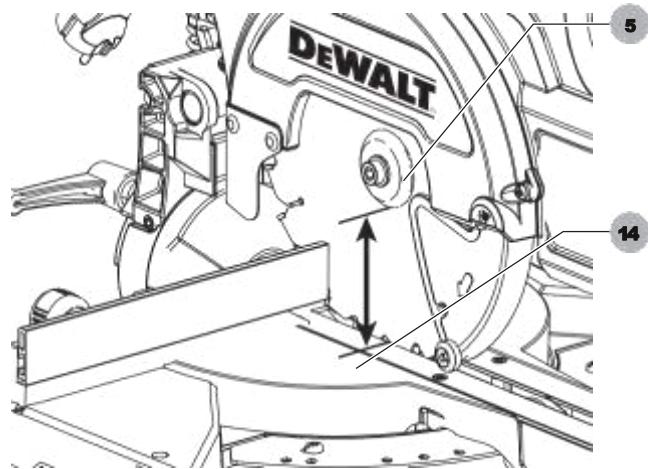


малюнок К

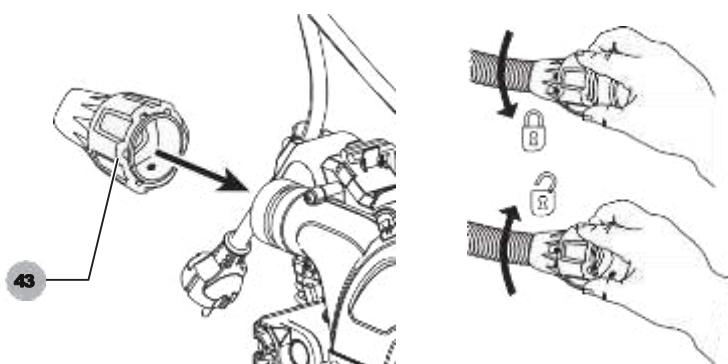


малюнок L

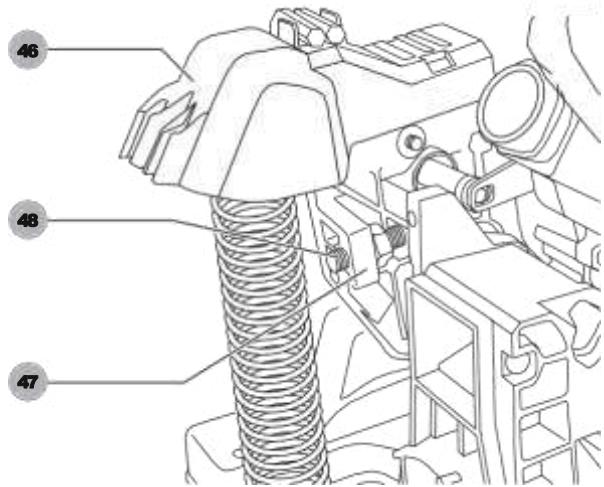


малюнок М

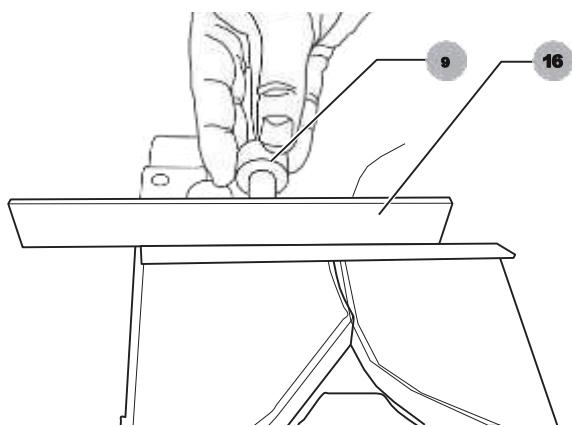


малюнок N

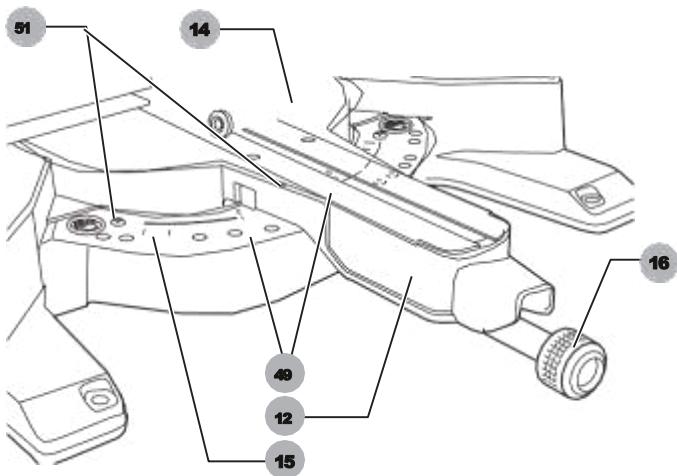


малюнок О

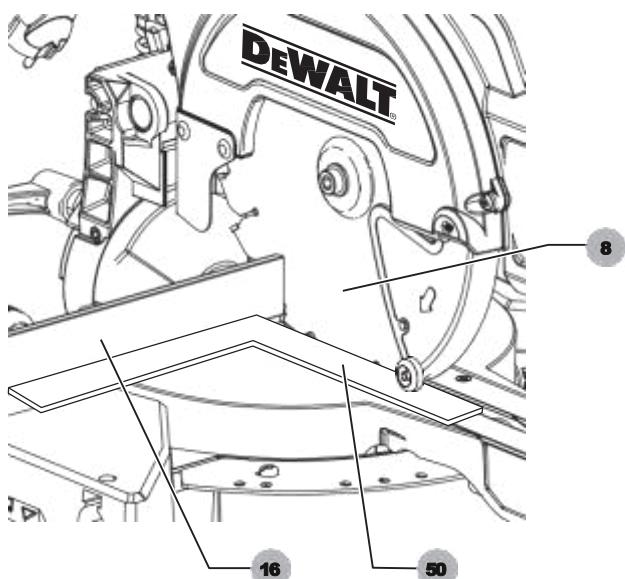


малюнок P

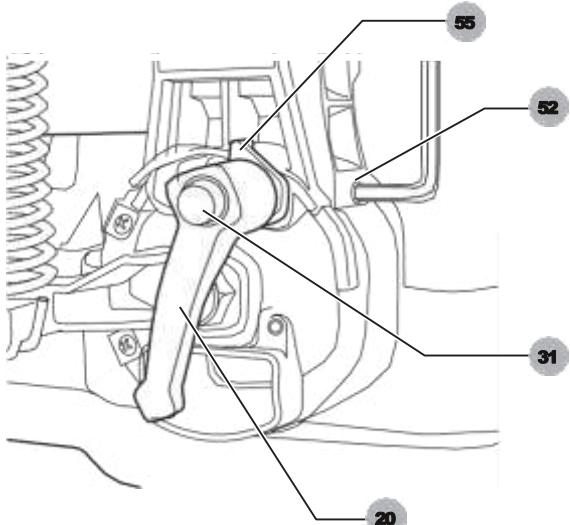


малюнок Q

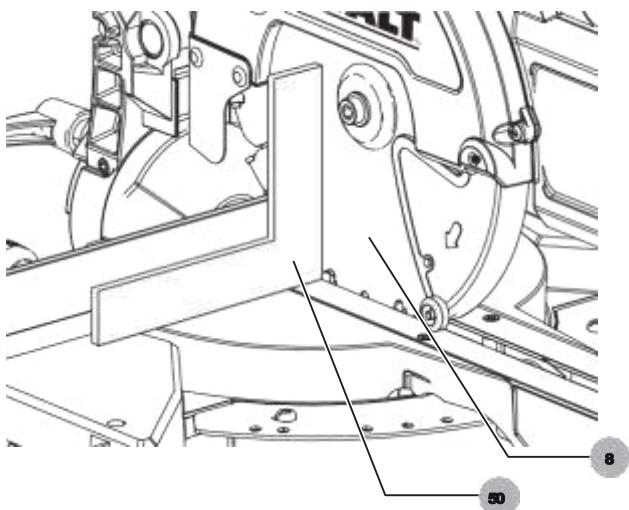


малюнок R

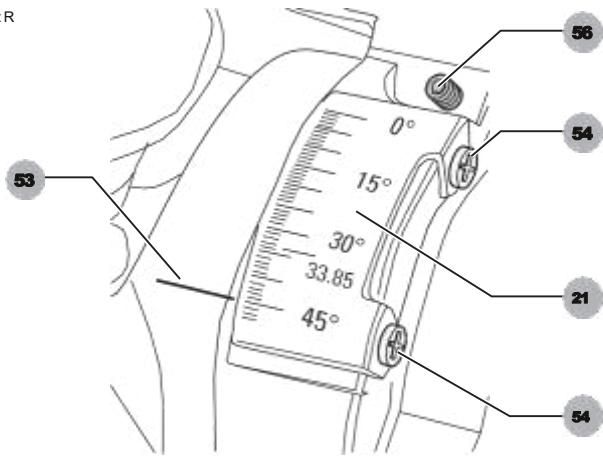


малюнок S

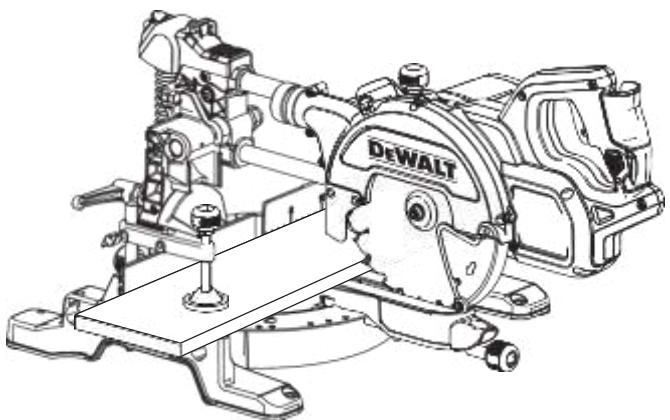


малюнок Т

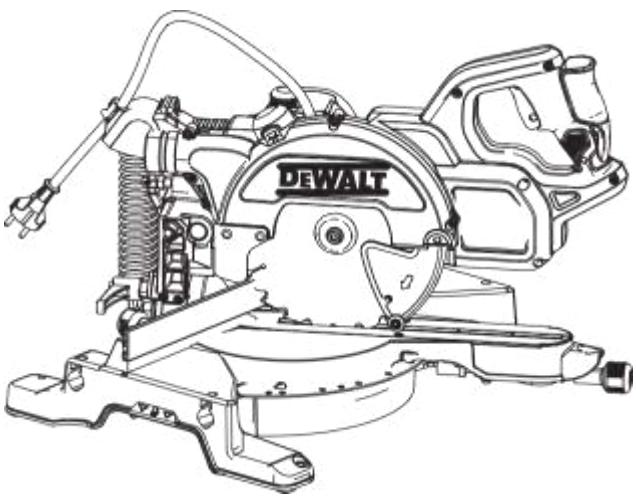


малюнок U

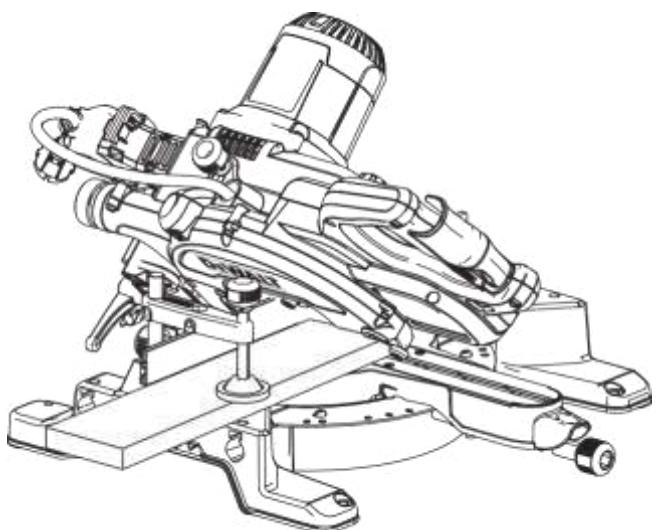


малюнок V

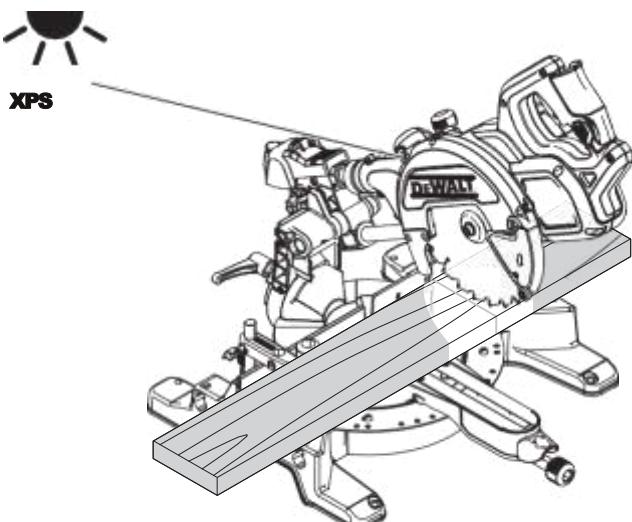

малюнок W

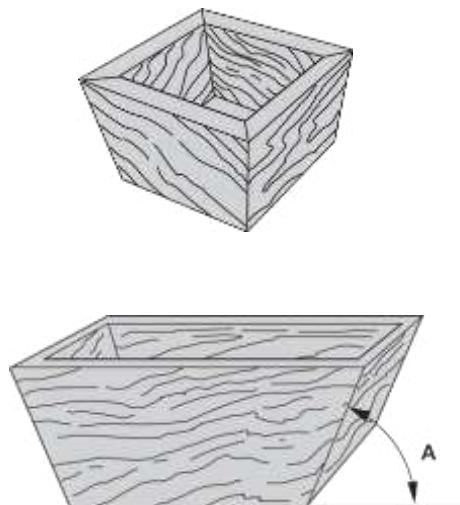

малюнок X

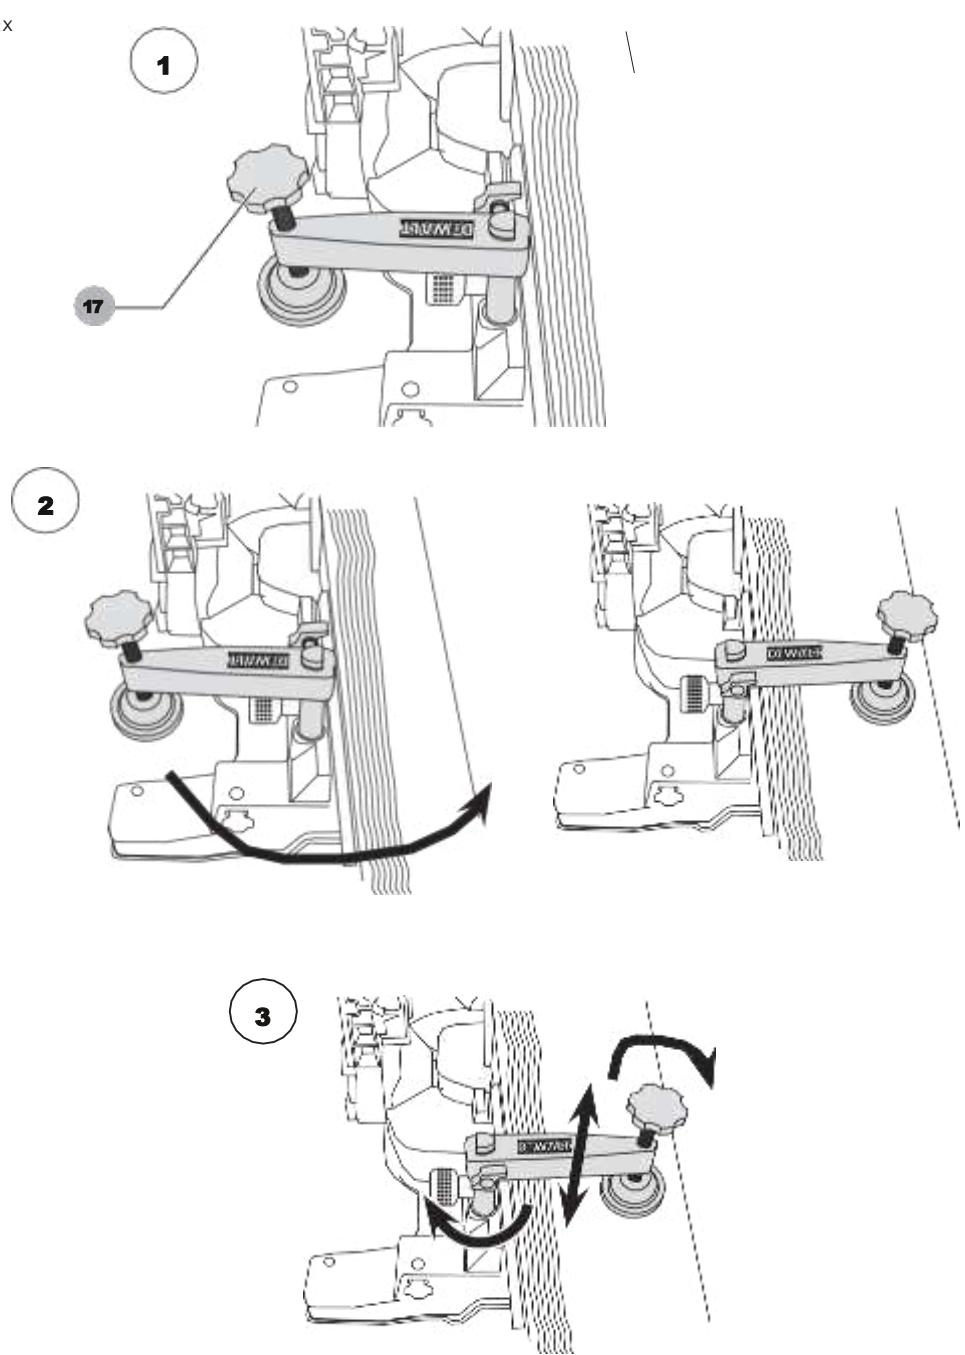

Комбінована пила торцовування

DWS771, DWS777

Вітаємо!

Ви придбали інструмент D eWALT. Багаторічний досвід, ретельна розробка виробів та інновації роблять компанію D eWALT одним з найнадійніших партнерів для користувачів професійного електроінструменту.

Технічні характеристики

	DWS771	DWS777	
напруга	В	230	230
(Тільки Великобританія і Ірландія)	В	230	230/115
тип	1	1	
XPS	так	так	
споживана потужність	Вт	1550	1800/1600
діаметр диска	мм	216	216
отвір пильального полотна	мм	30	30
макс. швидкість обертання диска	хв-1	2600-5200	6300
Скіс (макс. положення)	лівий і правий	50 °	50 °
Фаска (макс. положення)	лівий	48 °	48 °
комбіноване торцовування	скошування крайок торцовування	45 °	45 °
		45 °	45 °
Функціональні можливості Розріз			
під кутом 90 °	мм	60 × 270	60 × 270
торцовування 45 °	мм	60 × 190	60 × 190
торцовування 48 °	мм	60 × 180	60 × 180
скошування крайок під кутом 45 °	мм	48 × 270	48 × 270
скошування крайок під кутом 48 °	мм	45 × 270	45 × 270
Загальний розмір	мм	460 × 560 × 430	460 × 560 × 430
вага	кг	15,0	15,0
Значення шуму і вібрації (сума векторів у трьох площин) відповідно до EN61029: L _{PA} (акустичний тиск)	дБ (A)	91	93
L _{WA} (акустична потужність)	дБ (A)	102	104
K (похибка акустичної потужності)	дБ (A)	3,2	3,9
Значення емісії вібрації Aч Ач =	м / сек ²	2,1	2,1
Похибка K =	м / сек ²	1,5	1,5

Значення емісії вібрації, вказане в даному довідковому листку, було отримано відповідно до стандартного тестом, наведеними в EN61029, і може використовуватися для порівняння інструментів. Крім того, воно може використовуватися для попередньої оцінки впливу вібрації.

ОБЕРЕЖНО: Заявлений значення емісії відноситься до основних областей застосування інструменту. Однак, якщо інструмент використовується не за основним призначенням з різною оснащенням або при неналежному додгляді, рівень вібрації може змінитися. Це може привести до значного збільшення рівня впливу вібрації протягом усього робочого періоду. При розрахунку приблизного значення рівня впливу вібрації також необхідно враховувати час коли інструмент виконується або тайчас, коли він працює на холостому ходу. Це може привести до значного зниження рівня впливу вібрації протягом усього робочого періоду. Визначте додаткові заходи техніки безпеки для захисту оператора від ефектів впливу вібрації, а саме: стежити за станом інструменту і оснащення, створення комфорних умов роботи, хороша організація робочого місця.

запобіжники

Європа	230 В інструменти	10 А, мережеві
Великобританія і Ірландія	230 В інструменти	13 А, в штепсельних вилках
Великобританія і Ірландія	115 В інструменти	16 А, мережеві

ПРИМІТКА: Цей пристрій призначений для підключення до системи електро живлення з максимально допустимим опором системи Zmax в 0,28 Ом в точці інтерфейсу (коробка харчування) джерела живлення користувача. Користувач повинен переконатися в тому, що цей пристрій підключено тільки до системи живлення, що відповідає зазначеним вище правилам. При необхідності користувач може звернутися в державну енергетичну компанію, і дізнатися опір системи в точці інтерфейсу.

Позначення: Правила техніки безпеки

Нижче описується рівень небезпеки, що позначається кожним з попереджень.

Прочитайте керівництво і зверніть увагу на ці символи.

НЕБЕЗПЕЧНО: Позначає небезпечну ситуацію, яка **неминуче** приведе до **смерті або серйозних травм**. **ОБЕРЕЖНО:** Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка в разі недотримання відповідних заходів **може** привести до **смерті або серйозних травм**. **УВАГА:** Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути **може** привести до **травмі середнього або високого ступеня тяжкості**. **ПРИМІТКА:** Вказує на практики, **використання яких не пов'язано з отриманням травми**, але якщо ними занехтувати, **може** привести до **псування майна**.

 Вказує на ризик ураження електричним струмом.

 Вказує на ризик загоряння.

 Вказує на наявність гострих кромок.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Директива по механічному обладнанню



Комбінована пила торцовування DWS771,

DWS777

D eWALT заявляє, що продукція, описана в **Технічні характеристики**, відповідає:

2006/42 / EC, EN61029-1: 2009 Доставка + A11: 2010 EN61029-2-9: 2012 Доставка + A11 діє до: 2013. Ці вироби також відповідають директиві 2004/108 / EC (до 19.04.2016), 2014/30 / EU (з 20.04.2016) та 2011/65 / EU. За додатковою інформацією звертайтеся в компанію D eWALT за адресою, вказаною нижче або наведеним на задній стороні обкладинки керівництва. Нижепідписаний несе відповідальність за складання технічної документації і склав дану декларацію за дорученням компанії D eWALT.



Маркус Ромпель Директор з розробки та виробництва

D eWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Німеччина 26 лютого 2016 р

Правила техніки безпеки



ОБЕРЕЖНО! При використанні електричного інструменту завжди слід дотримуватися основних запобіжних заходів, щоб знищити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом та отримання травм. Перед початком роботи уважно прочитайте цей посібник і зберігайте його.

ЗБЕРЕЖЕТЕ СЬОГОДЕННЯ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

Загальні правила техніки безпеки

1. Тримайте робоче місце в чистоті.

Захарщення робочої зони і верстата може стати причиною нещасного випадку.

2. Зберігайте увагу на умови роботи.

Не піддавайте впливу дощу. Не використовуйте інструменти в умовах підвищеної вологості. Слідкуйте за тим, щоб робоче місце було добре освітлене (250-300 Lux). Не використовуйте інструмент якщо є ризик загоряння або вибуху, наприклад, поблизу від легкозаймистих рідин і газів. Робоча зона повинна добре провітрюватися.

3. Захистіть ураження електричним струмом.

Під час роботи не торкайтесь до заземленим предметам (наприклад, трубопроводах, радіаторів опалення, газових плит і холодильників). При використанні інструменту в екстремальних умовах (наприклад, в умовах підвищеної вологості, коли розлітається металева стружка та ін.) можна підвищити заходи електробезпеки встановивши роз'язувач трансформатор або (FI) автоматичний вимикач з функцією захисту при витоку на землю.

4. Не дозволяйте стороннім особам перебувати в робочій зоні.

Не дозволяйте будь-кому (особливо дітям), що не бере участь у виробничому процесі, стосуватися інструменту або подовжувача і не допускайте присутності сторонніх осіб в зоні проведення робіт.

5. Зберігання справного інструменту.

Коли інструмент не використовується, він повинен зберігатися під замком в сухому недоступному для дітей місці.

6. Уникайте надмірного навантаження інструменту.

Це дозволить зробити роботу більш продуктивною і безпечною.

7. Використовуйте спеціально призначений для даного виду робіт інструмент.

Не використовуйте малопотужні інструменти для виконання роботи, яка повинна виконуватися за допомогою більш потужних інструментів. Не використовуйте інструмент для виконання робіт, для яких він не призначений; наприклад, не використовуйте циркулярну пилку для обрізки гілок дерев або розпилювання колод.

8. Одягайтеся відповідним чином.

Не надягайте просторий одяг або прикраси, таک як вони можуть потрапити в рухомі частини інструменту. При виконанні робіт на вулиці рекомендується носити взуття з не ковзаючою підошвою. Якщо у вас довге волосся, прибирайте їх під головний убір.

9. Користуйтесь засобами індивідуального захисту.

Завжди надягайте захисні окуляри. При виконанні робіт, при яких розлітається пил або дрібні частинки матеріалу, використовуйте захисну маску або протизапорошений маску. Якщо ці частки можуть сильно нагріватися, також надягайте термостійкий фартух. Заєди носіть засоби захисту органів слуху. Заєди носіть каску.

10. Підключіть пиловидаляючим обладнанням.

При наявності пристроїв для підключення обладнання для видалення та збору пилу, необхідно забезпечити правильність їх підключення та експлуатації.

11. Бережіть кабель від пошкодження.

Ніколи не смикайте за шнур, щоб відключити його від розетки.

Не піддавайте шнур живлення впливу високої температури, масла і тримайте далеко від острих предметів і кутів. Ніколи не переносите інструмент, тримаючи його за шнур.

12. Безпечна робота.

Використовуйте, де це можливо, затискачі або лещата для фіксації оброблюваної деталі. Це безпечніше ніж тримати деталі руками і звільнені руки при роботі з інструментом.

13. Не намагайтесь дотягнутися до занадто віддалених поверхонь.

Взуття має бути зручним, щоб ви завжди могли зберігати рівновагу.

14. Ретельно виконуйте технічне обслуговування інструменту.

Для більш ефективної і безпечної роботи тримайте ріжучі інструменти гостро заточеними і чистими. Мастило і заміну оснащення виконуйте відповідно до інструкції. Виконуйте періодичні огляди інструменту, якщо буде виявлено пошкодження, здайте його на ремонт до авторизованого сервісного центру. Всі рукотяки і перемикачі повинні бути сухими і без слідів мастила.

15. Вимкніть інструмент.

Якщо інструментне використовується, перед обслуговуванням і заміною пристосувань (ножівкові полотна, свердла і ріжучі диски), відключіть інструменти від джерела живлення.

16. Видаліть регулювальній гайкові ключі.

Сформуйте звичку візуально контролювати, щоб з інструменту перед включенням були видалені всі регулювальні пристосування і ключі.

17. Прийміть заходи для запобігання випадкового включення.

Не переносьте інструмент, тримаючи палець на вимикачі. Перед підключенням до джерела змінного струму, що інструмент вимкнений.

18. Використовуйте подовжувач провід, призначений для застосування поза приміщеннями.

Перед початком роботи перевірте розетку на наявність пошкоджень і замініть його при необхідності. При роботі інструментом на відкритому повітря завжди використовуйте шнур живлення, призначений для застосування поза приміщеннями і мають відповідне маркування.

19. Будьте уважні.

Слідкуйте за своїми діями. Будьте розсудливі. Не користуйтесь інструментом коли ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків або алкоголя.

20. Переєрійте справність деталей інструменту.

Перед використанням ретельно перевірте інструменти шнур живлення, щоб вирішити, чи буде він працювати належним чином і чи зможе виконати намічену функцію. Перевірте центрування і якість кріплення деталей, що рухаються, наявність пошкоджених деталей, якість монтажу і будь-які інші умови, які можуть вплинути на роботу інструменту. Захисну оборожу або інші пошкоджені деталі повинні бути належним чином відремонтовані або замінені в авторизованому сервісному центрі, якщо в цій інструкції по експлуатації не вказано інше. Замініть дефектні вимикачі в авторизованому сервісному центрі. Не використовуйте інструмент, якщо не працює його вимикач. Ніколи не намагайтесь виконувати ремонт самостійно.

ОБЕРЕЖНО! Застосування будь-яких речей і пристосувань, а також виконання будь-яких операцій крім тих, які рекомендовані цією інструкцією, може привести до травми.

21. Сканування та цифрування друкованої повинен виконуватися компетентним персоналом.

При роботі з цим електричним інструментом повинні дотримуватися доречні правила техніки безпеки. Ремонт повинен проводитися кваліфікованим фахівцем з використанням оригінальних запасних частин; в іншому випадку це може стати серйозною загрозою для користувача.

Додаткові правила техніки безпеки для пилок для різання під кутом

- Даний інструмент оснащений шнуром живлення спеціальної конструкції, заміна якого може проводитися тільки виробником або в уповноваженому центрі.
- Не використовуйте пилку для різання інших матеріалів, крім рекомендованих виробником.
- Не використовуйте верстат без встановлених захисних огорожень або якщо огорожа не функціонує або НЕ обслуговано належним чином.
- Переконайтесь в тому, що важіль надійно зафіксований при виконанні конусної різання.
- Підтримуйте пілологу навколо верстата в належній чистоті, не допускайте скупчування обрізків або трісок.
- Правильно підбирайте диск відповідно до матеріалу.
- Використовуйте правильно заточені пильні диски. Будьте дуже швидкість, зазначену на ріжучому диску.
- Перед початком роботи переконайтесь в тому, що всі фіксатори і власники надійно закріплені.
- Не тримайте руки поруч з відрізним диском в той час, коли інструмент підключений до джерела живлення.
- Ніколи не намагайтесь швидко зупинити механізм шляхом притиснення будь-якого інструменту або іншого предмета до відрізного диску; це може привести до нещасного випадку.
- Перед використанням будь-яких речей перегляньте керівництво по експлуатації. Неправильне використання оснастки може привести до пошкодження.
- Використовуйте тримач або надягайте рукавички при роботі з ріжучим диском.
- Перед використанням пилки, переконайтесь в правильності установки ріжучого диска.
- Переконайтесь в тому, що диск обертається в правильному напрямку.
- Не використовуйте диски меншого або більшого діаметру в порівнянні з рекомендованими. Див. Розміри дисків в **технічні характеристики**. Використовуйте тільки тіножівкові полотна, що вказані в цьому посібнику, що відповідають стандарту EN847-1.
- Рекомендується використовувати спеціальні ріжучі диски зі зниженим рівнем шуму.
- Не використовуйте високошвидкісні СТАЛЕВІ ДИСКИ.
- Не використовуйте тріснуті або пошкоджені диски.
- Не використовуйте ніякі абразивні або алмазні диски.
- Переконайтесь в тому, що швидкість, вказана на ярлику диска не перевищує швидкість, зазначену на етикетці пилки.
- Ніколи не використовуйте пилку без пластини для пропила.
- Піднімайте лезо від пластини для пропила в заготівлі перед тим, як вимкнути інструмент.
- Перед виконанням різу переконайтесь в тому, що машина стійка.
- Чи не заклинює ніякими предметами крильчатку вентилятора для утримування вала двигуна.
- Огорожа диска на вашій пилі автоматично піднімається коли опускається рама; вона опускається над диском при натисканні на спусковий важіль стопора **2**.
- Ніколи не піднімайте огорожу диска вручну, попередньо не виключивши пилу. Огорожа можна підняти вручну при установці або знятті дисків або при перевірці пилки.
- Періодично перевіряйте чистоту вентиляційних отворів двигуна і відсутність в них трісок.
- Замініть пластину для пропила в разі її заносу.
- Перед заміною диска або виконанням технічного обслуговування вимкніть пилу від джерела живлення.
- Ніколи не очищайте або технічне обслуговування, коли інструмент не працює, а рама знаходитьться в робочому положенні.

- Якщо в електротоварінній світлодіодом, ніколи не робіть його заміну на інші типи світлодіодів. Ремонт повинен виконуватися тільки виробником або уповноваженим агентом.
- Підключайте пилу до пристрою пилозбирника при розпилюванні деревини. Завжди розглядаєте фактори, що впливають на утворення пилу:
 - тип матеріалу, який буде оброблятися (при розпилюванні деревно-стружкової плити утворюється більше пилу, ніж при розпилюванні деревини);
 - ступінь гостроти диска;
 - правильна настройка диска;
 - швидкість роботи пилу/далітела нижче 20 м / с. Переконайтесь, що місцева витяжна вентиляція, так само як витяжні шафи, відбиваючі і жолоби, напаштовані належним чином.
- Врахуйте наступні фактори, що впливають на рівень шуму:
 - Використовуйте тільки підиски, що розроблені спеціально для зменшення рівня шуму, який з'являється з часом роботи;
 - Використовуйте тільки добре заточені диски;
- Регулярно виконуйте технічне обслуговування інструменту;
- Залиште достатньо вільного загальне або точкове освітлення;
- Переконайтесь, що оператор отримав достатню навчання по використанню, регулювання та експлуатації верстата;
- Переконайтесь в тому, що всі шайби і кільца шпінделя відповідають вказаним в інструкції призначенню.
- Намагайтесь не видаляти будь-які обрізки або інші частини заготовки з робочою областю під час роботи інструменту, коли пильна рама знаходитьться в робочому положенні.
- Ніколи не відпилуйте деталі, розміром менше 150 мм.
- Без додаткової опори можлива робота з деталями:
 - Висотою до 60 мм і шириною до 270 мм і довжиною до 500 мм
 - Для деталей більшого розміру необхідна опора у вигляді додаткового столу, наприклад, DE7023. Завжди надійно затискає заготовку.
- У разі аварії або відмови інструменту негайно вимкніть його і відключіть від мережі.
- Повідомте про несправності і повісьте на інструмент записку, щоб поперести оточуючих про несправності.
- Якщо диск пилки заклинив через перевищення сили тиску під час розпилю вимкніть інструмент і відключіть його від мережі. Зніміть оброблювану деталь і переконайтесь в тому, що диск вільно обертається. Увімкніть інструмент та почніть знову виконувати розпил, не докладаючи до інструменту зайвої сили.
- Ніколи не розпилуйте деталі з легких сплавів, особливо з магнію.
- Якщо тає дозволяє ситуація, закріпіть інструмент на верстаті за допомогою болтів діаметром 8 мм і довжиною 80 мм.

Залишкові ризики

При використанні пилі присутні наступні ризики:

- пошкодження в результаті торкання обертових частин Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання запобіжних пристрій, деякі залишкові ризики неможливо повністю виключити. Вони включають:
 - Поганшення слуху.
- Нещасні випадки, що відбуваються в результаті контакту з відкритим рухомим диском пилки.
- Ризик отримання травми пальців при зміні диска без захисту.
- Ризик защемлення пальців при знятті захисного кожуха.
- Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу від розпилу деревини, особливо, дуба, бука та ДВП.

Наступні фактори збільшують ризик виникнення проблем з диханням:

- Чи не встановлений пристрій для відводу пилу при розпилі дерева.
- Недостатнє видалення пилу в результаті забрудненіх вихідних фільтрів.

Маркування на інструменті

На інструмент нанесені такі позначення:



Перед початком роботи прочитайте інструкцію з експлуатації.



Використовуйте захисні навушники.



Використовуйте захисні окуляри.



Місце для перенесення

Місцезнаходження коду дати (мал.В)

код дати **57**, який також включає рік виготовлення, надрукований на корпусі.

Приклад діє до:

2016 XX XX
Рік виробництва

Комплектація поставки

У комплектацію входить:

- 1 Частково зібраний інструмент
- 2 Ключ-шестигранник, 4/6 мм

1 Ріжучий диск 216 мм з твердосплавними напайками (з карбіду вольфраму)

1 Фіксатор матеріалу

1 Керівництво по експлуатації

- Перевірте на наявність пошкоджень інструменту, його деталей або аксесуарів, які могли виникнути під час транспортування.
- Перед експлуатацією уважно прочитайте цей посібник.

Опис (мал.А, В, Г, Н)

ОБЕРЕЖНО: Ніколи не вносите зміни в конструкцію електроінструмента або будь-якої його частини. Це може привести до пошкодження або травми.

1 Вимикач
2 Важіль розблокування захисної огорожі
3 Ручка для перенесення
4 Фіксована верхня частина огорожі
5 Зовнішній фланець
6 Болт кріплення диска
7 Нижня огорожа диска
8 Диск пилки
9 Кнопка фіксатора рухомий направляючої
10 Нерухома плита
11 Пластина для пропила
12 Рукоятка для установки кута торцовування
13 Засувка скоса
14 Поворотний стіл / рукоятка для установки кута торцовування
15 Шкала скоса
16 Рухома спрямовуюча
17 Фіксатор матеріалу
18 Фіксатор траверси
19 Запірний гак огорожі

20 Ручка засувки фаски
21 Шкала фаски
22 Монтажні отвори для кріплення на верстаті
23 Блокувальна ручка
24 Штанга траверси
25 Головка пилки
26 Шестиагранні ключі (мал.Г)
27 Кабельний хомут
28 Кабель
29 Ручка регулятора частоти обертання (тільки для DWS771)
30 Отвір для висячого замка
31 Кнопка розблокування
32 Ручка для переміщення (Ліва і права)
33 Внутрішній фланець (мал.Н)
34 Місце приєднання пилососа

Додаткові речі (мал. А, С-Е, К)

35 Кінцева пластина столу
36 Опорні направлінні

37 Пластина підтримки

матеріалу

38 Шарнірний обмежувач

41 Упор установки

довжини для коротких заготовок

39 Регульована стійка 760 мм

використовується з

(Максимальна висота)

направляючими штангами **35**

40 Ніжки

42 Роликовий стіл

43 Швидкороз'ємний з'єднувач

з поворотним замком

Сфера використання

Ваша комбінована пила торцовування D e WALT розроблена для професійного використання: розпилювання лісу, лісоматеріалів і пластмас. Він дозволяє легко, точно і безпечно виконувати торцеві розпили, зріз крайок і скосів. Цей інструмент розроблено для використання штатних дисків діаметром 216 мм з твердосплавної ріжучої крайкою.

НЕ використовуйте цей інструмент в умовах підвищеної вологості або поблизу від легкозаймистих рідин або газів. Ці торцюва-усовочні пилки є професійними електроінструментами.

НЕ допускайте дітей до інструменту. Використання інструменту недосвідченими користувачами повинно відбуватися під контролем досвідченого колеги.

ОБЕРЕЖНО! Використовуйте інструмент тільки для виконання робіт, для яких він призначений.

- **Малолітні діти і люди з обмеженими фізичними можливостями.** Цей пристрій не призначений для використання маленькими дітьми або людьми з обмеженими фізичними, психічними і розумовими можливостями, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, яка відповідає за їх безпеку.
- Даний інструмент не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, психічними і розумовими можливостями, що не мають досвіду, знань чи навичок роботи з ним, якщо вони не знаходяться під наглядом особи, відповіальної за їх безпеку. Ніколи не залишайте дітей без нагляду з цим інструментом.

Електрична безпека

Електродвигун розрахований на роботу тільки за однієї напруги мережі. Необхідно обов'язково переконатися в тому, що напруга в мережі відповідає значенню зазначеному на етикетці електроінструменту.



Ваш інструмент має подвійну ізоляцію згідно з EN61029. Тому не потрібно заземлення при роботі з ним.

При необхідності заміни кабелю живлення, ремонт пристрою повинен проводитися тільки офіційними сервісними агентами або кваліфікованими технічними фахівцями. Слід використовувати тільки наступні шнури харчування: DWS777 / DWS771: H05RN-F, 2 × 1,0 mm² DWS777 LX / DWS771 LX: H05RR-F, 2 × 1,5 mm²

Заміна штепсельної вилки (тільки для Великобританії та Ірландії)

Якщо потрібно встановити мережеву вилку:

- Обережно зніміть стару вилку.
- Підключіть коричневий провід до терміналу фази в вилці.
- Підключіть синій провід до нульового терміналу.

ОБЕРЕЖНО: Заземлення не потрібне.

Дотримуйтесь інструкції по установці вилок високої якості.

Рекомендований запобіжник: 13 A.

Установка мережевої вилки на інструментах 115 В (Тільки для Великобританії та Ірландії)

- Встановлена вилка повинна відповісти стандарту BS EN60309 (BS4343), 16 Ампер, і заземлити в позиції 4h.

ОБЕРЕЖНО: Заєжди атаже за тим, щоб кабельний записок був правильно і надійно закріплений на оплетку кабелю.

Використання кабель-подовжувача

При необхідності використання кабель-подовжувача використовуйте відповідний 3-жильний кабель-подовжувач для живлення цього інструменту (див *Технічні характеристики*). Мінімальна поперечний переріз проводу електричного кабелю має складати 1,5 мм²; максимальна довжина 30 м.

При використанні кабельного барабана завжди повністю розмотуйте кабель.

ЗБІРКА

ОБЕРЕЖНО: Щоб знизити ризик отримання травми, вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення перед установкою і вдаленням додаткових пристосувань, а також перед регулюваннями або ремонтними роботами. Переконайтесь в тому, що спусковий вимикач знаходитьться в положенні OFF. Випадковий запуск може привести до травми.

Розпакування

Двигун і огорожі вже встановлені на станину.

Кабельний хомут (мал.F)

вставте кабель **28** в кабельний хомут **27**. Простягніть кабель до пильної рами, потім затягніть хомут за допомогою гвинта.

Установка на верстаті (мал.B)

1. На всіх чотирьох ніжках передбачені отвори **22** для монтажу на станині. Під болти різних розмірів призначенні отвори двох різних діаметрів. Ви можете використовувати будь-які отвори; немає необхідності використовувати всі одночасно. Передбачається, що будуть використовуватися болти діаметром 8 мм і довжиною 80 мм. Щоб уникнути зсуву пилки надійно закріплюйте її. Для зручності, інструмент можна встановити на аркуші фанери товщиною 12,5 мм або більше, який потім кріпиться на поверхню підстави або може бути перенесений в інше місце, а потім закріплений.

2. При монтажі пилки на аркуші фанери простежте за тим, щоб монтажні болти не виступали знизу. Фанерна панель повинна рівно лежати на опорі. Під час кріплення пилки до будь-якої робочої поверхні, її слід кріпити тільки за виступи, на яких знаходяться монтажні отвори. Кріплення в будь-якій точці перешкодить нормальній роботі пилки.

3. Щоб уникнути заклинивання і неточною роботи, прослідкуйте за тим, щоб монтажна поверхня була рівною. Якщо пила гойдається на поверхні, помістіть тонкий шматок матеріалу під основу пилки, так, щоб пила була щільно закріплена на монтажній поверхні.

Установка пильального полотна (мал.A, G-I)

ОБЕРЕЖНО: Щоб знизити ризик отримання травми, вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення перед установкою і вдаленням додаткових пристосувань, а також перед регулюваннями або ремонтними роботами. Переконайтесь в тому, що спусковий вимикач знаходитьться в положенні OFF. Випадковий запуск може привести до травми.

ОБЕРЕЖНО: Зуби нових дисків дуже остри і можуть становити небезпеку.

ОБЕРЕЖНО: Слідкуйте за тим, щоб диск пилки був встановлений так, як описано вище. Використовуйте тільки пільгові диски, що вказані в *Технічні характеристики*;

№ по каталогу: Рекомендується DT4320.

1. Вставте 6 мм ключ-шестигранник **26** в торець протилежної від ріжучого диска кінця вала і утримуйте його (мал.G).
2. Послабте болт ріжучого диска **6**, обертаючи його за годинниковою стрілкою. Видаліть болт ріжучого диска і зовнішній фланець **5**.
3. Натисніть на важіль розблокування нижнього огороження **2** щоб підняти нижню огорожу ріжучий диск **7** і зніміть ріжучий диск **8**.
4. Встановіть новий ріжучий диск на виступ внутрішнього фланца **33**, упевніться, що зуби в на нижній кромці ріжучого диска спрямовані в бік направляючої (від оператора).
5. Встановіть на місце зовнішній фланець **5**; Упевніться, що установчі виступи **45** коректно суміщені (по одному з кожного боку вала електродвигуна).
6. Затягніть болт ріжучого диска **6**, повертуючи його проти годинникової стрілki і утримуючи іншою рукою 6 мм ключ-шестигранник **26** (Мал. I).

НАЛАШТУВАННЯ

ОБЕРЕЖНО: Щоб знизити ризик отримання травми, вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення перед установкою і вдаленням додаткових пристосувань, а також перед регулюваннями або ремонтними роботами. Переконайтесь в тому, що спусковий вимикач знаходитьться в положенні OFF. Випадковий запуск може привести до травми.

Ваша торцована пила була точно налаштована на заводі. Якщо в результаті транспортування, розвантаження або з інших причин потрібно повторне регулювання, дотримуйтесь наведених нижче вказівок. Після того, як це буде зроблено, настройки будуть точними.

Налаштування важелів та пристрій для захисту

однакової глибини різання (мал.A, B, J, L)

Ріжучий диск повинен проходити по всій довжині столу при постійній висоті пропила, не торкаючись при цьому нерухомої плити столу в задній частині паза або попереду поворотного важеля. Щоб досягти цього, важелі та пристрій повинен бути паралельні столу, коли головка пили опущена до упору.

1. Натисніть на важіль розблокування нижнього огороження **2** (Мал. A).
2. Відвідіть пильну раму до упору в заднє положення і виміряйте висоту від поворотного столу **14** до нижньої частини зовнішнього фланца **5** (Мал. J).
3. Поверніть фіксатор та пристрій пильної рами **18** (Мал. B).
4. Утримуючи пильну раму повністю опущеною, простягніть головку по всій довжині ходу.
5. Знову виміряйте висоту, як показано на малюнку K. Обидва значення повинні бути ідентичними.
6. При необхідності регулювання виконайте наступні дії (мал.L):
 - a. Відпустіть контргайку **46** на кронштейні **47** під верхньою насадкою пиловловлення **37** і виконайте регулювання за допомогою гвинта **48**.
 - b. затягніть контргайку **46**.

ОБЕРЕЖНО: Завжди перевіряйте, щоб ріжучий диск не торкається столу в задній частині паза або перед поворотним важелем в положеннях 90 ° вертикального зразу і зразу під кутом 45 °. Не викайт інструмент, не перевіривши це!

Регулювання огорожі (мал.M)

Поверніть ручку фіксатора рухомий спрямовуючої **9** проти годинникової стрілки, щоб послабити. Перемістіть рухливу напрямну **16** в такий стан, що ріжучі леза не торкається її, потім затягніть ручку фіксатора, повернувши її за годинниковою стрілкою.



Перевірка і регулювання диска щодо направляючої (мал.В, Н, О, Q)

1. Поставте фіксатор кута торцовання **13**.
2. Помістіть великий палець на рукоятку для установки кута торцовання **12** і натисніть на фіксатор кута торцовання **13** щоб звільнити поворотний стіл / рукоятку для установки кута торцовання **14**.
3. Рукояткою для установки кута скоса, добийтесь положення 0° .
4. Опустіть головку і зафіксуйте її в цьому положенні за допомогою фіксатора нижнього положення **23**.
5. Переконайтесь, що видимі тільки дві позначки 0° **49** на шкалі установки кута торцовання **15**.
6. Притисніть кутник **50** до лівої сторони **16** направляючої і до диска **8**.
ОБЕРЕЖНО: Не торкайтесь зубців диска косинцем.
7. При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
 - a. Відпустіть гвинти **51** і перемістіть поворотний стіл вправо або вліво, поки ріжучий диск не займе положення 90° щодо направляючої, вимірюючи за допомогою кутника (мал.Н).
 - b. Знову затягніть гвинти **51**.

Перевірка і регулювання диска щодо направляючої (мал.Р-Р)

1. Поставте рукоятку затиску для різу фаски **20** (Мал. Р).
2. Притисніть пильну раму вправо, щоб переконатися в тому, що вона розташована повністю вертикально, і затягніть рукоятку затиску для скочування крайок.
3. Помістіть кутник **50** на стіл, притиснувши його до диска **8** (Мал. Q).
ОБЕРЕЖНО: Не торкайтесь зубців диска косинцем.
4. При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
 - a. Відпустіть ручку регулятора нахилу скоса кромок **20** і поверніть гвинт регулювання вертикального положення **52** в потрібному напрямку до тих пір, поки диск не буде встановлено під кутом 90° до столу відповідно до вимірами кутника.
 - b. Якщо покажчик кута конусної різання **53** не вказує нуль на шкалою кута конусної різання **21**, звільніть гвинт **54** кріплення покажчика і встановіть покажчик у потрібне положення.

Перевірте і відрегулюйте кут фаски (мал.А1, А2, Н)

Коригування нахилу дозволяє встановити максимальний кут нахилу на 45° або 48° , як потрібно.

- Вліво = 45°
 - Вправо = 48°
1. Переконайтесь, що ручка коригування нахилу **55** розташована в лівому положенні.
 2. Відпустіть рукоятку регулятора нахилу **20** і посуньте пильну головку вліво.
 3. Це положення відповідає нахилу під кутом 45° .
 4. Якщо потрібно регулювання, загорнувши або викручуйте регулювальний гвинт **56** (мал.А, В) в міру необхідності, щоб покажчик **53** був суміщений з міткою 45° .

ОБЕРЕЖНО: Канавки направляючої можуть бути забиті тирсовою. Використовуйте паличку або стиснене повітря для очищення напрямних.

Підготовка до експлуатації

ОБЕРЕЖНО:

- Використовуйте відрізні диски відповідного типу. Не використовуйте зношені диски. Максимальна швидкість обертання інструменту не повинна перевищувати швидкість обертання відрізного диска.

- Не намагайтесь розпилювати дуже дрібні деталі.
- Не намагайтесь прискорити роботу диска. Не застосовуйте надмірних зусиль.
- Перед початком різання дочекайтесь, поки двигун набере повні оберти.
- Переконайтесь в тому, що всі фіксатори й затиски надійно закріплені.
- Надійно кріпіть заготовку.
- Незеажаючи на те, що дана пила може використовуватися для розпилювання деревини і більшості кольоворових металів, в цій інструкції по експлуатації розглядається розпилювання тільки деревини. Аналогічні вказівки застосовані і для інших матеріалів. Не використовуйте пилку для різання чорних металів (чавун і сталь) або каменю! Не використовуйте абразивні диски!
- Завжди використовуйте пластину для пропила. Не використовуйте верстмат, якщо щілину пропила перевищує 10 мм.
- При розміщенні заготовки на шматку деревини, довжина цього шматка повинна бути більше заготовки.

Експлуатація Інструкції з

експлуатації

ОБЕРЕЖНО: Завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки і чинні закони.

ОБЕРЕЖНО: Щоб знизити ризик отримання травми, вимкніть інструмент півдіключіть його від джерела живлення перед установкою і видаленням додаткових пристосувань, а також перед регулювальними або ремонтними роботами. Переконайтесь в тому, що спусковий вимикач знаходиться в положенні OFF. Випадковий запуск може привести до травми.

Користувачі з Великобританії звертають увагу на "закон 1974 року про деревообробних інструментах" і відповідним доповненням до нього.

Переконайтесь в тому, що інструмент розташований оптимально з точки зору ергономіки, на столі відповідної висоти і в стійкому положенні. Місце знаходження інструменту має бути вибрано так, щоб у оператора був хороший огляд і навколо було достатньо місця, яке дозволило б зручно працювати з оброблюваної деталлю. Щоб зменшити ефект вібрації, переконайтесь в тому, що температура навколошнього середовища не була занадто низькою, за інструментом і оснащенням був належний догляд, а розмір оброблюваної деталі відповідав інструменту.

Включення і вимикання (мал.А)

отвір **30** у вимикачі **1** призначено для установки замку для блокування інструменту.

1. Для включення інструменту натисніть вимикач **1**.
2. Щоб зупинити роботу інструменту відпустіть перемикач.

Експлуатація системи світлодіодного підсвічування XPS™

(мал.А, В)

ПРИМІТКА: Торцовальні пилки необхідно підключити до джерела живлення.

Система світлодіодного освітлення XPS™ включається натисненням кнопки харчування, яка розташована на ручці під чорним пластиковим важелем. Система світлодіодного освітлення XPS™ працює незалежно від куркового перемикача пили торцовування.

Несправність XPS не впливає на працездатність.

Для різання по олівцевої позначки на дерев'яній заготовці:

1. Натисніть на чорний пластиковий важіль, потім потягніть ручку вниз **3**, щоб перемістити ріжучий диск **8** близче до дерев'яної заготові. На заготовці буде видно тінь від ріжучого диска.

2. Зіставте олівцеву лінію до з країкою тіні диска. Для ідеального поєднання з олівцевої лінією може знадобитися регулювання кута торцювання або скосу кромок.

Ручка регулятора частоти обертання (тільки для DWS771)

Шкалу регулятора швидкості **29** можна використовувати для налаштування швидкості в широких межах.

Встановіть диск регулятора частоти обертання **29** на необхідний діапазон, який позначений числом (1-5).

- Для пилляння м'яких матеріалів (наприклад, деревини) використовуйте високу швидкість.
- Для роботи з твердими породами деревини, встановіть низьку швидкість.

Положення тіла і рук

Правильне положення вашого тіла і рук при роботі з усочченою пилкою дозволить розпилювати деталі легше, акуратніше і безпечніше.

ОБЕРЕЖНО:

- Ніколи не примиайте руки біля ріжучого елемента.
- Не примиайте руки до ріжучого диска близче, ніж на 150 мм.
- Притискайте заготовку до столу і спрямовуючої під час розпилювання. Тримайте свої руки в цьому положенні до тих пір, поки не відпустите вимикач і диск повністю не зупиниться.
- Завжди спочатку виконуйте пробні розрізи (при вимкненому інструменті), перед тим як робити остаточний розріз, щоб перевірити хід диска.
- Не допускайте перехрещення рук під час роботи з інструментом.
- Твердо стійте на ногах, щоб зберігти належний баланс.
- У міру переміщення важеля пили вправо або вліво, спідуйте за ним, тримаючись остоною від ріжучого диска.

Основні способи розпилу

Вертикальний поперечний розріз під косим кутом (мал.A, S)

ПРИМІТКА: Використовуйте 216 мм ріжучі диски з установочними отворами на 30 мм, щоб отримати максимальну продуктивність різання.

1. Підніміть пильну раму **25** в крайнє верхнє положення, натиснувши на пильну раму **25** і витягнувши блокировочну ручку **23**. Відпустіть блокування, і дайте голівці піднятися в крайнє верхнє положення.
2. Стисніть фіксатор кута торцювання **13**, потім перемістіть важіль в положення 0° .
3. Відпустіть фіксатор кута торцювання.
4. Перед початком роботи завжди перевіряйте надійність затягування фіксатора регулювання кута косого зрізу.
5. Помістіть дерев'яну заготовку на рухому напрямку **16** і зафіксуйте за допомогою затиску заготовок **17**.
6. Візьміться за ручку **3** і натисніть на важіль **2**, щоб звільнити захисну огорожу. натисніть перемикач **1** для запуску двигуна. Рекомендується починати розпил близько направляючої.
7. Опустіть пильну головку, що ріжучі леза розпилив деревину і увійшов в проріз пластмасовою пластиною **11**.
8. Після виконання розпилу відпустіть вимикач і дочекайтесь повного зупинення ріжучого диска, перш ніж повернути пильну головку в верхнє початкове положення.

ОБЕРЕЖНО:

- Для деяких типів пластмасових профілів бажано виконати цю послідовністю в зворотному порядку.

- Нижня огорожа ріжучий диска розроблено таким чином, щоб швидко закрити диск, коли важіль **2** відпущені. Якщо він не закривається, дозваєте пішу для обслуговування уповноваженому D e WALT агенту по ремонту.

Виконання поступального розрізу (мал.A, B, S)

1. Поверніть і звільніть фіксатор траверси пильної рами **18**.
2. Опустіть пильну раму **25**, витягніть блокировочну ручку **23** і почекайте, поки пильна рама не піднімається в крайнє верхнє положення.
3. Помістіть дерев'яну заготовку на рухому напрямку **16** і зафіксуйте за допомогою затиску заготовок **17**.
4. Опустіть пильну раму і простягніть по всій довжині ходу.
5. Щоб звільнити захисну огорожу, натисніть на важіль **2** натисніть перемикач **1** для запуску двигуна.
6. Повністю опустіть пильну головку, що ріжучі леза розпилив деревину, потім змістіть її назад, щоб завершити розпил **11**.
7. Після виконання розпилу відпустіть вимикач і дочекайтесь повного зупинення ріжучого диска, перш ніж повернути пильну головку в верхнє початкове положення.

ОБЕРЕЖНО: Після закінчення виконання поступального розрізу не забудьте зафіксувати головку піли в задньому положенні.

Вертикальний поперечний розріз під косим кутом (мал.A, T)

1. Затягніть фіксатор кута торцювання **13**. Змістіть важіль вліво або вправо на потрібний кут.
2. Фіксатор кута торцювання дозволяє автоматично встановлювати кут нахилу на 0° , 15° , $22,5^\circ$, $31,62^\circ$, 45° і 50° , як ліворуч, так і праворуч. Якщо необхідно встановити який-небудь проміжний кут, міцно тримайте пильну головку і зафіксуйте її, затягуючи рукоятку регулювання кута торцювання.
3. Завжди перевіряйте надійність затягування важеля регулювання кута скоса перед початком роботи.
4. Далі дійте так само, як для вертикального розрізу під прямим кутом.

ОБЕРЕЖНО: При різанні під кутом краю дерев'яної заготовки з невеликою кількістю відрізається матеріал, розміщуйте дерев'яну заготовку таким чином, щоб обрізки виявлялися на боці диска, розташованої під великим кутом по відношенню до направляючої:

- торцювання з лівим нахилом, обрізки вправо
- різання під косим кутом торцювання з правим нахилом, обрізки вліво

Поперечні зрізи під кутом (мал.P, U)

Кут різання може бути заданий від 0° до 48° вліво. Кут до 45° може бути встановлений за допомогою рукоятки для установки кута торцювання між нулем і, максимум, 45° вправо або вліво.

1. Послабте ручку регулятора нахилу **20** і встановіть потрібний кут скоса.
2. Встановіть кнопку розблокування **31**, якщо необхідно.
3. Міцно утримуйте пильну головку, не дозволяючи її опускатися.
4. Надійно затягніть рукоятку затиску для скочування крайок **20**.
5. Далі дійте так само, як для вертикального розрізу під прямим кутом.

Якість відрізу

Чистота будь-якого зрізу залежить від безлічі факторів, тобто розпилується. Коли необхідно отримати найбільш чистий зріз для особливо точної роботи, необхідно використовувати гострий (з 60 зубами з твердо сплавними наплавленнями) ріжучий диск і застосовувати більш повільну подачу при різанні.

ОБЕРЕЖНО: Переконайтесь в тому, що матеріал не зміщується під час різання; надійно закріпіть деталь на місці. Перш, ніж підняти пильну головку, заежди стоятте за тим, щоб диск повністю зупинився. Якщо на задній частині розрізає заготовки залишаються стиричні маленькі волокна деревини, наклійте на заготовку клейку стрічку. Ріжте в місці зі стрічкою і ретельно видаліть стрічку, коли розпил завершено.

Затиск заготовки (мал.C, X)

ОБЕРЕЖНО: Завжди використовуйте затиск для заготовок.

Найкращі результати досягаються при використанні затискачів матеріалу **17**, призначених для використання з пилкою.

Для установки кріплення

1. Вставте його в отвір за огорожею. Затискач **17** повинен бути орієнтоване на задню частину углоторцовочні пилки. Переконайтесь в тому, що цей паз повинен увійти в основу на торцювально-усовочній пилі. Якщо паз видно, затиск недостатньо добре закріплений.
2. Поверніть зажим на 180° в напрямку до лицьової стороні пилі торцювання.
3. Відпустіть кнопку для регулювання кріплення вгору або вниз, потім скористайтеся кнопкою точкої настройки для того, щоб добре закріпити деталь.


ПРИМІТКА: Встановіть кріплення на правій стороні підстави при виконанні косого різання. ЗАВЖДИ ВИКОНУЙТЕ ПРОБНІ прогони (БЕЗ НАВАНТАЖЕННЯ) ДО ТОГО, ЯК ВИКОНАТИ РОЗРІЗ, ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ ХІД пилкового диска. ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ КРІПЛЕННЯ НЕ ЗАВАЖАЄ РОБОТИ ОГРАЖДЕНИЯ ПИЛИ.

Складовою сід (мал.W)

Цей розріз являє собою комбінацію торцювання і скоса кромок. Цей тип різання використовується для виготовлення рам або коробок з похилими сторонами на зразок тієї, що зображена на рис. W.

ОБЕРЕЖНО: Якщо кутрізання змінюється при кожному новому розпилі, переконайтесь, що рукоятка і регулювальна ручка затиску для торцювання надійно затиснуті. Їх необхідно затягувати після виконання будь-яких змін кута торцювання або скосу кромок.

- Наведена нижче діаграма допоможе вам при виборі правильних налаштувань кута різання фаски і під кутом для виконання стандартної складної різання під кутом.
- Щоб скористатися цією таблицею виберіть потрібний кут «A» (мал.W) свого проекту і встановіть цей кут в відповідну дугу в таблиці. З цієї точки опустіться по таблиці прямо вниз, щоб знайти потрібний кут фаски, і прямо навпроти ви знайдете правильний кут скоса.

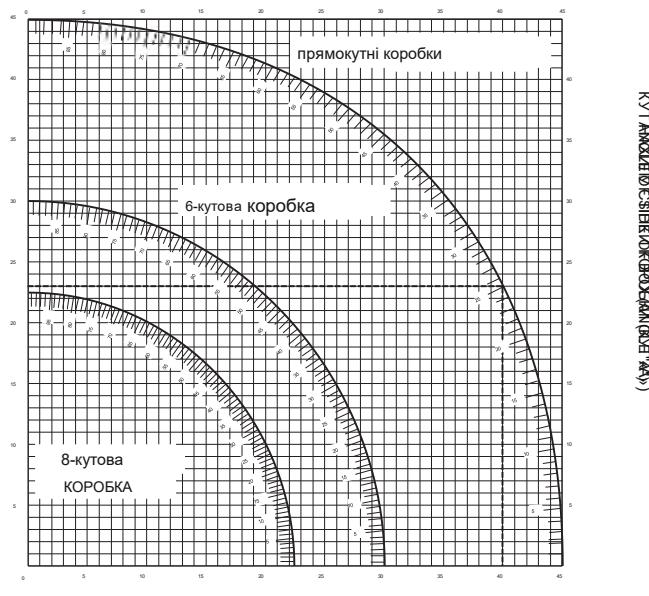

1. Встановіть на пилі зазначені кути і виконайте кілька пробних розрізів.

2. Спробуйте сумістити відрізані компоненти. Приклад: щоб зробити ящик з 4-сторонами з зовнішніми кутами в 25° (кут «A») (мал.W), використовуйте верхню праву дугу. Знайдіть 25° на шкалі дуги. Проведіть горизонтальну перетинає лінію до будь-якої сторони для того, щоб отримати значення кута скоса на пилі (23°). Аналогічним чином проведіть вертикальну лінію зверху чи знизу, щоб отримати значення кута фаски на пилі (40°). Завжди пробуйте зробити кілька пробних розпилів, щоб перевірити настройки пилки.

ОБЕРЕЖНО: Ніколи не перевищуйте при комбінованої різанні з кутом торцювання 45° кутнахилу в 45° для правого або лівого торцювання.

Операція коротких і довгих заготовок (мал.C, D)

Розпилювання коротких заготовок

Бажано використовувати упор для установки довжини **41** як для розпилювання партії коротких заготовок, так і для розпилювання окремих заготовок різної довжини. Упор для установки довжини може використовуватися тільки разом з парою додаткових напрямних штанг **35**.

Розпилювання довгих заготовок

ОБЕРЕЖНО: Для зниження ризику отримання траєми, завжди використовуйте опору для довгих заготовок.

На малюнку С показана ідеальна конфігурація для розпилювання довгих заготовок, коли пила використовується в незакріпленому стані (всі вироби доступні по додатковому замовленню). Ці пункти (крім ніжок і струбчини для затиску заготовки) потрібні як з боку подачі, так і на вході:

- ніжки **40** (поставляються в комплекті з інструкцією по монтажу).
- Направляючі штанги (500 або 1000 мм) **35**.
- стійки **39** для опори направляючих штанг. Не використовуйте стійки для опори верстата! Висота стійок може регулюватися.
- Пластини підтримки матеріалу **36**.
- Кінцева пластина столу **34** підтримки напрямних (також використовується при кріпленні верстата на робочому столі).
- Фіксатор матеріалу **17**.
- шарнірний обмежувач **38**.

1. Встановіть пилу на ніжки і приєднайте напрямні штанги.
2. Надійно закріпіть пластини для підтримки заготовки **36** до направляючої штанзи **35**.
3. Струбцина для затиску заготовок **17** тепер функціонує як упор для установки довжини.
4. Встановіть кінцеві пластини столу **34**.
5. Встановіть поворотний стопор **38** на задню напрямну.
6. Використуйте поворотний стопор **38** для регулювання довжини заготовок середніх і великих розмірів. Він може використовуватися в якості бокового упора або відведений в сторону, якщо не використовується.



Видалення пилу (мал.А, K)

ОБЕРЕЖНО: Завжди, коли це можливо, використовуйте пристрій для видалення пилу, розроблене відповідно до чинних нормативів щодо викиду пилу.

Підключіть пристрій для збору пилу, розроблене відповідно до чинних нормативів. Швидкість повітряного потоку від підключених зовнішніх систем повинна становити $20 \text{ м} / \text{s} \pm 2 \text{ м} / \text{s}$. Ця швидкість повинна вимірюватися в точці з'єднання вентиляційного каналу з інструментом (в точці з'єднання), інструмент повинен бути підключений, але не повинен при цьому працювати.

ПРИМІТКА: Рекомендується використовувати швидкороз'ємний з'єднувач з поворотним замком DWV9000 **43** в якості додаткової принадлежності для підключення пристрою для збору пилу. Дотримуйтесь усіх законів країни при виборі робочих матеріалів. Пилосос має підходити для матеріалів, над якими виконується робота.

7

ОБЕРЕЖНО: Щоб знизити ризик отримання травми, регулярно очищайте систему для збору пилу.

Збір сухого пилу може бути особливо шкідливим для здоров'я і мати канцерогенну дію, необхідно використовувати спеціальний пилосос.

Транспортування (мал.А, В)

ОБЕРЕЖНО: Для більш зручного переміщення, в підставі пили торцовання передбачені дві віймки для захоплення руками (32. Ніколи не використовуйте огорожі для підйому або перенесення пили торцовання).

1. Щоб транспортувати пилу, встановіть регулятори положення нахилу і кута торцовання в положення 0° .
2. Натисніть на важіль розблокування нижнього огороження **2** (Мал. А).
3. Опустіть пильну головку і натисніть кнопку блокування в нижньому положенні **23** (Мал. В).
4. Перемістіть ріжучий диск в початкове положення і натисніть фіксатор траперс **18**.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

електроінструмент D e WALT має тривалий термін експлуатації і вимагає мінімальних витрат на техобслуговування. Для тривалої безвідмовної роботи необхідно забезпечити правильний догляд за інструментом і його регулярне очищенння.

ОБЕРЕЖНО: Щоб знизити ризик отримання травми, вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення перед установкою і видаленням додаткових пристосувань, а також перед регулюваннями або ремонтними роботами. Переконайтесь в тому, що спусковий вимикач знаходитьться в положенні OFF. Випадковий запуск може привести до травми.

ОБЕРЕЖНО: Якщо ріжучий диск зношений, замініть його.



Маслило

Вашій інструменту не потрібно додаткове маслило.



Частка

Перед використанням ретельно перевірте верхнє огорожу, рухливе нижню огорожу диска, а також трубку пиловидалення, щоб переконатися в тому, що все працює нормально. Слідкуйте за тим, щоб стружка, пил або частки оброблюваних деталей не привели до блокування будь-якої функції.

Якщо частки оброблюваної деталі затиснуті між ножівкові полотном і огорожею, вимкніть інструмент від мережі і дотримуйтесь інструкцій, викладених в розділі **Установка пилляльного полотна**.

Видаліть застриглі частинки і зберіть заново ножовочне полотно.

ОБЕРЕЖНО: Видаляйте забруднення і пил з корпусу інструменту, продуваючи його сухим повітрям, оскільки бруд збирється всередині корпусу і навколо вентиляційних отворів. Одягайте захисні наушники і противіповімаску при виконанні цих робіт.

ОБЕРЕЖНО: Ніколи не користуйтесь язирочинниками або іншими сильнодіючими хімічними речовинами для чищення неметалевих частин інструменту. Ці хімікати можуть пошкодити структуру матеріалу, що використовується для виробництва таких деталей. Використовуйте тканину, змочену в м'якому мильному розчині. Не допускайте потрапляння рідини всередину інструменту; ніколи не занурюйте ніякі з деталей інструменту в рідину.

Додаткові речі

ОБЕРЕЖНО: У зв'язку з тим, що додаткові пристосування інших виробників, крім D e WALT, не проходили перевірку на сумісність з даним виробом, їх використання може становити небезпеку. Щоб уникнути травм слід використовувати для даного інструменту тільки додаткові пристосування, рекомендовані D e WALT.

Використання роликового столу (мал.С-Е)

роликовий стіл **42** значно полегшує обробку великих і довгих дерев'яних заготовок (мал.Е). Він може бути приєднаний як з лівого, так і з правого боку верстата. Роликовий стіл вимагає використання додаткових ніжок для опори (мал.С).

ОБЕРЕЖНО: Збірка роликового столу повинна виконуватися відповідно до наданої при поставці ніжок інструкцією.

- Замініть короткі опорні стрижні, які поставляються з ніжками, на напрямні від столу, якщо повинен використовуватися стіл.
- Дотримуйтесь всі інструкції, які були надані з роликовим столом.

Розміри доступних ріжучих дисків (рекомендовані ріжучі диски)

Тип ріжучого диска	Розміри диска (діаметр × отвір × кол-во зубів)	застосування
DT4310 серії 40	216 × 30 × 24	Для загального застосування, поздовжнього різання і торцевих розрізів дерева і пластмаси
DT4286 серії 40	216 × 30 × 80	TCG - для розрізування алюмінію
DT4320 серії 60	216 × 30 × 48	ATB - для розрізування дрібних деталей зі штучного і натурального дерева
DT4350 серії 60	216 × 30 × 60	TCG - для розрізування дуже дрібних деталей зі штучного і натурального дерева

Проконсультуйтесь зі своїм продавцем для отримання додаткової інформації.

Захист навколошнього середовища

Окрім утилізація. Вироби і акумуляторні батареї з даними символом на маркуванні не можна поводитись як із побутовим сміттям. Вироби і акумуляторні батареї містять матеріали, які можуть бути вилучені або перероблені, знижуючи потребу в вихідній сировині. Будь ласка, утилізуйте електричні вироби та акумуляторні батареї відповідно до місцевих норм. Додаткова інформація доступна за адресою www.2helpU.com

Гарантійні умови**Шановні покупці!**

1. Вітаємо Вас з покупкою високоякісного виробу D E WALT і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

2. При купівлі виробу вимагайте перевірки його комплектності і правильності в Вашій присутності, інструкцію по експлуатації та заповнений Гарантійний талон російською мовою. У гарантійному талоні повинні бути внесені: модель, дата продажу, серійний номер, дата виробництва інструменту, назва, печатка і підпис торгової організації. При відсутності у Вас правильно заповненого від гарантійного талона, а також невідповідності зазначених у ньому даних ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.

3. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з виробом уважно ознайомитися з інструкцією по його експлуатації. Правовою основою справжніх гарантійних умов є діюче Законодавство. Гарантійний термін на даний виріб становить 12 місяців і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період його перебування в ремонті. Термін служби виробу становить 5 років з дня продажу.

4. У разі виникнення будь-яких проблем в процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам обратися тільки в уповноважені сервісні центри D E WALT, адреси та телефони яких Ви зможете найти в гарантійному талоні, на сайті www.2helpU.com

або дізнатися в магазині. Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий асортимент запчастин і аксесуарів.

5. Виробник рекомендує проводити періодичні перевірки і технічне обслуговування виробів в уповноважених сервісних центрах.

6. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну і викликані дефектами виробництва і\або матеріалів.

7. Гарантійні умови не поширюються на несправності виробу, що виникли в результаті:

1. Недотримання користувачем розпоряджень інструкції з експлуатації виробу, применення виробу не за призначенням, неправильному зберігання, використання приладдя, витратних матеріалів та запчастин, які не передбачені виробником.
 2. Механічного пошкодження (сколи, тріщини і руйнування) внутрішніх і зовнішніх деталей вироби, основних і допоміжних рукояток, мережевого електричного кабелю, викликаного зовнішнім ударним або будь-яким іншим воздействієм.
 3. Потрапляння у вентиляційні отвори і пронення всередину виробу сторонніх предметів, матеріалів або речовин, що не є відходами, які супроводжують застосування виробу за призначенням, такими як: стружка, тирса, пісок, тощо.
 4. Впливів на виріб несприятливих атмосферних і інших зовнішніх факторів, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі, зазначених на інструкменті.
 5. Стихійного лиха. Пошкодження або втрата вироби, пов'язане з непередбаченими бідствіями, стихійними явищами, в тому числі внаслідок дії непереборної сили (пожежа, блискавка, потоп і інші природні явища), а також внаслідок перепадів напруги в електромережі і іншими причинами, які знаходяться поза контролем виробника.
- 8. Гарантійні умови не поширюються:**
1. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноваженого сервісного центру.
 2. На деталі і вузли, що мають сліди природного зносу, такі як: приводні ремені і колеса, вугільні щітки, мастило, підшипники, зубчасте зачеплення редукторів, гумові уплотнення, сальники, направні ролики, муфти зчеплення, бойки, штовхачі, стовбури, і т.п.
 3. На змінні і витратні частини: цангі, затисні гайки і фланци, фільтри, ножі, шліфувальні підошви, ланцюги, зірочки, пильні шини, захисні кожухи, пилки, абразиви, пильні і абразивні диски, фрези, свердла, бури тощо
 4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту (як механічної, так і електричної), що спричинило виход з ладу одночасно двох і більше деталей і вузлів, таких як ротора і статора, обох обмоток статора, що її веде і провідної шестерні редуктора або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, поміжно: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обвуглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.

